

Die Kaiser-Wilhelm-Brücke in Wilhelmshaven



## Die Herausforderung der Sanierung

Eine zentrale Rolle bei der Sanierung spielten die statischen Vorgaben. Die Brücke durfte durch den Aufbau von Gerüsten bzw. Einhausungen nicht überlastet werden – vor allem da die Flügel durch die Korrosionsschäden zum Teil stark geschwächt waren. Zudem waren die Windbelastungen auf den Einhausungen zu beachten. Die Vorgaben des Denkmalschutzes machten es zudem nötig, Entscheidungen hinsichtlich des Erscheinungsbildes von Brücke und Nebenanlagen stets mit der Behörde abzustimmen. Soweit möglich wurden historische Bauteile erhalten und instandgesetzt.

Gerade weil es nicht um einige wenige Schönheitsreparaturen ging, sondern um eine wirkliche Grundüberholung, wurde bei der Sanierung behutsam und mit Augenmaß agiert. 1978 hatte jeder Brückenflügel eine durchgehende orthotrope Fahrbahnplatte erhalten. Diese dehnte sich bei Wärmeeinwirkung zum Teil so stark aus, dass die Brücke nicht mehr gedreht werden konnte. Sie musste mit Wasser gekühlt werden. Dieser Zustand war dringend zu verbessern, indem die Dehnungen durch die Trennung der Fahrbahnplatte verringert wurden.

Jeder Brückenflügel wurde einzeln angegangen, die Fahrbahn in je drei Segmente unterteilt, um dem Problem der durch Erwärmung entstehenden Ausdehnung zu begegnen. Beim Ausbau von Stahlteilen und bei der Öffnung von Knotenpunkten wurde eine ausreichende Lastverteilung gewährleistet, indem nur einzelne Knotenpunkte geöffnet wurden. Zusätzlich wurden Hilfs-

konstruktionen eingebaut, die die Tragfähigkeit der entfernten Teile während der Arbeiten übernahmen – alles unter Aufsicht eines Statikers und anschließender Freigabe durch einen Prüfstatiker.

Erschwert wurden die Reparaturarbeiten zudem, da an der Konstruktion nicht geschweißt werden durfte. Die Untersuchung vorab ausgebauter Tragstäbe durch die Materialprüfstelle der Jade Hochschule ergab, dass es aufgrund des hohen Anteils an Kohlenstoff, Schwefel und Phosphor im alten Stahl zu Versprödungen und Rissbildungen kommen könnte. Aus Gründen des Denkmalschutzes wurden alle Teile durch rund 30.000 Nietkopfschrauben befestigt, die historischen Niete ähneln. Da es deutschlandweit nur wenige Hersteller gibt, waren lange Lieferzeiten in Kauf zu nehmen.

Deutlich wird: Egal zu welchem Zeitpunkt der Sanierung – gefragt war in allen Stadien insbesondere Flexibilität. Etwa wenn die vorliegenden Pläne nicht mit den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort übereinstimmten oder eine vorhandene Pfahlgründung nicht tragfähig, also nicht nutzbar war. Hier bewiesen alle Beteiligten ihre Fähigkeit, schnell und kompetent Lösungen für neue Herausforderungen zu entwickeln.

### Beleuchtungskonzept



Besondere Aufmerksamkeit widmete man dem neuem Beleuchtungskonzept. Warmes und dezentes Licht soll die Silhouette der Brücke unterstreichen und ihre filigrane Konstruktion auch bei Nacht sichtbar machen. Die Beleuchtung der Fahrbahn und Gehwege passt sich diesem Stil an. Auch die Brückenhäuser werden mit warmem Licht angestrahlt und sind selbst aus weiter Entfernung erkennbar. Bodenstrahler helfen, die Silhouetten der Gebäude zu markieren. Ferner wurde im Bereich der Brückenhäuser auf die bestmögliche Arbeitsbeleuchtung geachtet. Für die Elektrotechniker stellte neben der Instandsetzung der je 300 kg schweren Pylonlüster die Montage von Kabelverlegesystemen an der Brückenkonstruktion eine besondere Herausforderung dar. Um das Bauwerk nicht durch Bohrarbeiten zu schwächen, wurden die neuen Bauteile angeklebt. Hierzu hatte man im Vorfeld eigens Versuche von mehreren Laboren durchführen lassen, um geeignete Kleber zu finden.

#### Brückenhäuser

Ein Hauptziel war die Modernisierung der Brückenhäuser, deren historisches Erscheinungsbild erhalten bzw. wieder hergestellt werden soll. Gerissene Steine im Mauerwerk wurden ausgetauscht, nur oberflächlich beschädigte Bereiche wie durch Kriegseinwirkungen abgesplitterte Stellen als Zeitzeugnisse aber erhalten. Zusätzlich wurde das Mauerwerk hydrophobiert, um Schädigungen durch eindringendes Wasser zu verhindern.

Bodenbeläge, Estrich, Wand- und Deckenverkleidungen wurden komplett erneuert, eine der nördlichen Kellerdecken verstärkt, eine Innendämmung angebracht sowie der Sanitärbereich und die komplette Einrichtung erneuert.

Die alte Treppe am Nordflügel und der Anbau wurden abgerissen, eine neue Tiefgründung hergestellt. Dazu mussten alte Fundamentreste im Baugrund abgebrochen werden. Der Neubau der Treppe aus Betonfertigteilen, Ortbetonteilen und Mauerwerk erfolgte nach historischem Vorbild, ebenso wie die zugehörigen Geländer und Leuchten.

### Schutz der Umwelt



Zum Schutz der Umwelt wurden von der zuständigen Behörde erhebliche Auflagen erlassen, die während der Sanierung berücksichtigt werden mussten. Die gesamte Beschichtung war nach heutiger Definition schadstoffbelastet (Kupfer, Blei, PAKs). Sie wurde mit einem Nassstrahlverfahren (2.500 bar) entschichtet. Das entstehende Abwasser wurde in Becken aufgefangen, chemisch behandelt und nach Freigabe durch das Umweltamt eingeleitet. Die entstandenen Schlämme wurden auf einer Sondermülldeponie entsorgt.

Die Einhausungen der einzelnen Abschnitte wurden vor Beginn der Arbeiten durch die örtliche Bauleitung auf ihre Dichtigkeit geprüft. In ihrem Inneren installierte Schallschutzmatten verringerten die Lärmbelästigung durch das Nassstrahlverfahren (über 100 dBA) auf die gesetzliche Vorgabe (55 dBA). Fortlaufend überprüft wurde, ob die Vorgaben des extraerstellten Schallschutzgutachtens eingehalten werden.

### Denkmalschutz



Der Denkmalschutz spielte stets eine zentrale Rolle. Soweit möglich wurden historische Bauteile erhalten und instandgesetzt. Die neuen Geländer der Brückenkonstruktion, die neue Treppenanlage auf der Nordseite und auch die dazugehörigen Geländer und Leuchten entstanden nach historischem Vorbild (DB 501). An den Brückenhäusern öffnete man zugemauerte Fensteröffnungen. Anhand alter Fotos und Zeitzeugnisse wurde das ursprüngliche Erscheinungsbild wieder hergestellt.

Auch bei der Montage neuer Teile stand größte Sorgfalt im Mittelpunkt. Sie alle wurden in der Brückenfarbe beschichtet und so angebaut, ohne optisch störend zu wirken. Maschinenbauteile wie das Drehwerk und das Hubwerk der Brücke wurden komplett abmontiert und im Werk instandgesetzt.

### Chronik



### Nordflügel Südflügel

September 2010			
September 2010			
Oktober 2010			
ab Oktober 2010			
November 2010			
ab Januar 2011			
März 2011			
ab Juli 2011			
ab August 2011			
1 4 1 0011			

ab August 2011 ab August 2011 ab September 2011 ab Oktober 2011

April 2012 Mai 2012 Mai 2011 Beginn Baustelleneinrichtung

Rückbau Anbau und Treppenanlage

ab Mai 2011 Abtrag des Fahrbahnbelags

Ausführungsabschnitt 1 Demontage des Geländers Ausführungsabschnitt 2

Demontage Hubwerk und Drehwerk

Pfahlgründung für Treppenanlage

ab August 2011 Ausführungsabschnitt 2.3

Rückbau und Sanierung Wiederlager Rückbau und Sanierung Brückenhäuser Herstellung der neuen Treppenanlage

Ausführungsabschnitt 3

Februar 2012 Demontage Hubwerk anschl. Werksinstandsetzung

ab Februar 2012 Ausführungsabschnitt 2.4

ab März 2012 Rückbau und Sanierung Wiederlager ab März 2012 Rückbau und Sanierung Brückenhäuser

Montage Drehwerk Montage Hubwerk



Demontage Drehwerk, anschl. Werksinstandsetzung

ab Juni 2012		Ausführungsabschnitt 3.1
	ab Juni 2012	Ausführungsabschnitt 2.5
	ab Juni 2012	Ausführungsabschnitt 2.7
Juni 2012		Einbau neuer Schaltschrank
ab Juli 2012		Fertigstellung Gehweg- und Fahrbahnbeschichtung
Juli/August 2012		Fertigstellung Maschinenbau
	August 2012	Ausführungsabschnitt 2.6
September 2012		Fertigstellung neue Steuerung
September 2012		Fertigstellung Beleuchtung
September 2012	September 2012	Freigabe für Fußgänger und Radfahrer
	September 2012	Fertigstellung Gehweg- und Fahrbahnbeschichtung
	September 2012	Montage Hubwerk
Dezember 2012		Gesamtfertigstellung Nordflügel
	März 2013	Ende Ausführungsabschnitt 2.6

# Die Modernisierung der Steuerung

Die Steuerung der Brücke ist eine hockkomplexe Angelegenheit. Schon in der
jüngeren Vergangenheit erfolgte sie nach dem
computerähnlichen SPS-Prinzip – allerdings
nur beim unmittelbaren Antrieb der Brücke. Im
Normalfall ließ sich die Brücke von mehreren
festen Standorten aus steuern. Der Bereich
der Signalgebung für die Schifffahrt, Warneinrichtungen und Verkehrsregelungen wurde
ausschließlich von Hand betrieben. Im Notbetrieb waren die Sicherheitsschalter, die ein
Überdrehen der Brücke verhindern sollen,
außer Kraft gesetzt. Die Brücke wurde dann
nur sehr langsam vom Maschinenhaus aus
durch mehrere Personen gedreht.

Die SPS (Speicherprogrammierte Steuerung) war indes unwirtschaftlich geworden. So ließen sich bei einem Defekt Ersatzteile nur sehr schwer und unter großem Kostenaufwand beschaffen. Zudem gab es kaum noch Fachleute, die bei einem Fehler in der Programmierung hätten helfen können.

Die neu eingesetzte SPS lieferte einer der marktführenden Hersteller, der im Notfall seinen Service garantiert. Die Brückensteuerung geschieht nun vollautomatisch. So kann die Brücke beispielsweise nicht gedreht werden, wenn die Signalanlagen sie nicht freigeben. Die Gefahr einer fehlerhaften Bedienung ist auf ein Minimum reduziert. Sicherheitshalber gibt es darüber hinaus die Möglichkeit des Handbetriebs, etwa bei Störungen oder zur Wartung. Ferner lassen sich die Brückenflügel mit Hilfe von Funkbedienpanels von jedem Ort auf dem Brückengelände aus steuern. Das spart Zeit und unterstützt den Brückenwärter bei der Wartung.

Mittels Sensoren und Kameras ist der ganze Brückenbereich unter ständiger Kontrolle. So wird der höchstmögliche Stand an Sicherheit und Wirtschaftlichkeit erreicht.



## Material



11.600 m<sup>2</sup>

betrug die Gesamtfläche der Gerüste bzw. Einhausung.

400 t

Strahlschutt und Altbeschichtung

mussten umweltgerecht entsorgt werden.

### Herausgeber

Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven (GGS)
Betriebsleitung: Architekt, Dipl.-Ing. Oliver Leinert
Rathausplatz 9
26382 Wilhelmshaven
www.ggs-whv.de
info@ggs-whv.de

